

Universale Prozessanzeige Bedienungsanleitung

1. Einführung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen, Konfiguration, Betriebsanweisungen und Fehlerbehebung der ITP17 universale Prozessanzeige (im Folgenden als Gerät).

Der Anschluss, die Einstellung und die Wartung des Geräts sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

2. Begriffe und Abkürzungen

PC – Personal Computer

akYtec Tool Pro – Konfigurationssoftware

USB (Universal Serial Bus) – serielle Schnittstelle für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen PC

3. Übersicht

Das Gerät ist für die Messung und Anzeige der Signale von Thermoelementen (TC), Widerstandsthermometern (RTD), Pyrometern, Gleichspannungs- und Gleichstromsignale (U / I-Signale).

Funktionen:

- Messung und Anzeige der Messwerte auf einer Digitalanzeige;
- Signalisierung durch die Farbe der Anzeige bei Überschreitung der eingestellten Wertschwellen;
- Signalisierung, wenn sich der Wert im kritischen Bereich befindet;
- Einstellung der Messgröße gemäß der Zweipunktregelung mithilfe des Transistorschalters;
- Anzeige einer Unterbrechung oder eines Kurzschlusses in der Kommunikationsleitung „Gerät-Sensor“.

4. Spezifikationen

Tabelle 1 Technische Daten

Parameter	Wert
Elektrisch	
Spannungsversorgung	24 (10..30) VDC)
Leistungsaufnahme, max.	1 W
Schutzklasse	III
Galvanische Isolierung zwischen den Domänen der Strom- und Ausgangsschnittstelle und Eingangsdomäne	500 V
Eingangssignale	
Anzahl	1
Eingangswiderstand (bei Messspannungssignal), min.	100 kΩ
Eingangsspannungsabfall (im Strommessmodus), max.	1,6 V
Unterstützte Type der Signale und Sensoren	siehe Abschnitt 6
Abfragezeit, max.	1 s
Grundfehler, max. RTD, U / I-Signale TC, Pyrometer	± 0,25 % ± 0,5 %
Temperatureinfluss	0,2 von-der Grundfehlergrenze per jede 10 °C
Ausgang	
NPN-Transistor, Belastbarkeit	200 mA, 42 VDC
Länge der Signalleitung, max.	30 m
Konfigurationsschnittstelle	
Schnittstelle zum Einstellen mit akYtec Tool Pro	micro-USB
Anzeige	
Indikator	ein 4-stelliger, 7-Segment-Indikator
Farben	3
Zeichengröße	14 mm
Mechanisch	
Abmessungen	48 × 26 × 72 mm
IP-Schutzart (Vorderseite/Rückseite)	(IP65 / IP20)
MTBF	100000 Stunden
Durchschnittliche Lebensdauer	12 Jahre
Gewicht	ca. 150 g

5. Umgebungsbedingungen

Das Gerät ist für die selbstständige Konvektionskühlung ausgelegt. Dies ist bei der Auswahl des Installationsortes zu beachten.

Die folgenden Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden:

- saubere, trockene und kontrollierte Umgebung, staubarm;
- geschlossene, explosionsgeschützte Räume ohne aggressive Dämpfe und Gase.

Tabelle 2 Umgebungsbedingungen

Bedingung	Zulässiger Bereich
Betriebstemperatur	-40...+60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30...80 % (nicht kondensierend)
Transport- und Lagerungstemperatur	-25 ... +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Transport und Lagerung	5...95 % (nicht kondensierend)
Höhelage	bis 2000 m über NN
EMV-Emission / Störfestigkeit	nach IEC 61000-6-3-2016



HINWEIS

Beim Betrieb des Gerätes auf der Höhe von mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel muss mit der Verringerung der Durchschlagfestigkeit und der Verringerung der Kühlwirkung der Luft gerechnet werden.

6. Eingangssignale

Tabelle 3 Signale und Sensoren

Anzeige	Beschreibung	Messbereich*
RTD		
$\bar{C} 50$	Cu50 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
$50 \bar{C}$	50M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C
$\bar{P} 50$	Pt50 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$50 \bar{P}$	50P ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$\bar{C} 100$	Cu100 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
$100 \bar{C}$	100M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C
$\bar{P} 100$	Pt100 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$100 \bar{P}$	100P ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$\bar{C} 100n$	100N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
$100n \bar{C}$	100N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
$\bar{P} 500$	Pt500 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$500 \bar{P}$	500P ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$\bar{C} 500$	Cu500 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
$500 \bar{C}$	500M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C
$\bar{C} 500n$	500N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
$500n \bar{C}$	500N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
$\bar{C} 1000$	Cu1000 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
$1000 \bar{C}$	1000M ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C
$\bar{P} 1000$	Pt1000 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$1000 \bar{P}$	1000P ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
$\bar{C} 1000n$	1000N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
$1000n \bar{C}$	1000N ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
TC		
$\bar{t} \bar{C} L$	L	-200...+800 °C
$\bar{t} P \bar{H} R$	K	-200...+1300 °C
$\bar{t} \bar{C} J$	J	-200...+1200 °C
$\bar{t} \bar{C} N$	N	-200...+1300 °C
$\bar{t} \bar{C} T$	T	-200...+400 °C
$\bar{t} \bar{C} S$	S	0...+1750 °C
$\bar{t} \bar{C} R$	R	0...+1750 °C
$\bar{t} \bar{C} B$	B	+200...+1800 °C
$\bar{t} \bar{C} R 1$	A-1	0...+2500 °C
$\bar{t} \bar{C} R 2$	A-2	0...+1800 °C
$\bar{t} P \bar{R} 3$	A-3	0...+1800 °C
TC nach DIN 43710		
$\bar{t} \bar{C} d L$	L	-200...+900 °C
I-Signale**		
$\bar{I} 0.5$	0...5 mA	0...100 %
$\bar{I} 0.20$	0...20 mA	0...100 %
$\bar{I} 4.20$	4...20 mA	0...100 %
U-Signale**		
$\bar{U} 5.5$	-50...+50 mV***	0...100 %
$\bar{U} 0.1$	0...1 V	0...100 %
$\bar{U} 0.10$	0...10 V	0...100 %
$\bar{U} 2.10$	2...10 V	0...100 %
Pyrometer		
$\bar{P} \bar{C} r. 1$	RK-15	+400...+1500 °C
$\bar{P} \bar{C} r. 2$	RK-20	+600...+2000 °C
$\bar{P} \bar{C} r. 3$	RS-20	+900...+2000 °C
$\bar{P} \bar{C} r. 4$	RS-25	+1200...+2500 °C



HINWEIS

* Bei Temperatur über +999,9 und unter -199,9°C ist der niedrigste Wert 1°C.
** Die Werte hängen von den Parametern $d \bar{C} L 0$ und $d \bar{C} H C$ ab.
*** Die Abweichung wird nicht standardisiert.

7. Sicherheit



WARNUNG
Stromschläge können tödlich sein oder schwere Verletzungen verursachen.
Alle Arbeiten am Gerät müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Bemessungsspannung übereinstimmen!
Netzseitig muss eine entsprechende elektrische Absicherung vorhanden sein!
Das Gerät darf nicht in rauer Umgebung eingesetzt werden. Es darf nicht eingesetzt werden in einer Atmosphäre, in der ein chemisch aktiver Stoff vorhanden ist.
Die Ausgangsanschlüsse und die inneren Teile des Gerätes müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden.



ACHTUNG
Trennen Sie alle Stromleitungen, bevor Sie am Gerät arbeiten. Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, wenn alle Arbeiten am Gerät abgeschlossen sind.

8. Montage

Um das Gerät zu montieren:

1. Bereiten Sie den Montageausschnitt mit einem \varnothing von 22,5 mm in der Schalttafel vor, in dem das Gerät montiert werden soll (siehe Abb. 2).
2. Platzieren Sie die mitgelieferte Dichtung vorsichtig (siehe Abb. 1).
3. Setzen Sie das Gerät mit der montierten Dichtung in den vorbereiteten Montageausschnitt und ziehen Sie die Mutter (im Lieferumfang enthalten) an, um das Gerät zu befestigen.

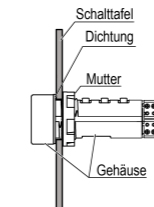


Abb. 1 Montage



ACHTUNG
Verwenden Sie keine Werkzeuge, um die Mutter festzuziehen. Ziehen Sie die Mutter nur von Hand fest.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

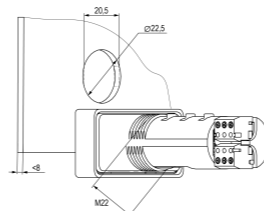


Abb. 2 Montageausschnitt

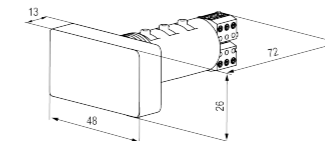


Abb. 3 Abmessungen

9. Anschluss

9.1 Empfehlungen zum Anschluss

Die Kommunikationsleitungen, die das Gerät mit dem Sensor verbinden, sollen in eine separate Kabeltrasse (oder mehrere Kabeltrassen) getrennt von Stromkabeln sowie von Kabeln, die Hochfrequenz- und Impulsrauschen erzeugen, verlegt werden.

Um eine hochwertige Verbindung und Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen zu gewährleisten, ist Folgendes empfohlen:

- Kupferdrähte mit Litzenadern, Durchmesser nach Verzinnung 0,9 mm (17 Adern, AWG 22) oder 1,1 mm (21 Adern, AWG 20);
- Kupferdrähte, Durchmesser von 0,51 bis 1,02 mm (AWG 24-18).

Die Drähte sollten ca. 8-10 mm abisoliert (siehe Abb. 4) und ggf. verzinnet werden.

 


Abb. 4 Vorbereitung der Drähte

 


Abb. 5 Klemmenbelegung

9.2 Elektrischer Anschluss



VORSICHT
Um den Geräteeingang vor dem Einfluss industrieller elektromagnetischer Störungen zu schützen, sollten die Kommunikationsleitungen zwischen Gerät und Sensor abgeschirmt sein.



VORSICHT
Um die Eingangskreise des Geräts vor einem möglichen Ausfall durch statische Elektrizität zu schützen, die sich auf den Kommunikationsleitungen „Gerät-Sensor“ angesammelt hat, sollten die Adern vor dem Anschluss an die Klemmenleiste des Geräts 1–2 Sek lang an die Erdungsschraube der Schalttafel angeschlossen werden.

Verbinden Sie die Kommunikationsleitungen „Gerät-Sensor“ mit dem ersten Wandler und dem Geräteeingang und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (siehe Abb. 6).

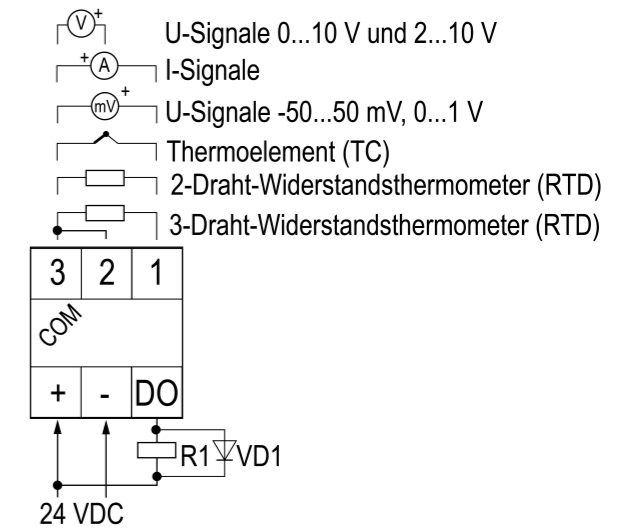


Abb. 6 Anschlussdiagramm

Zum Schutz vor den kurzen Impulsrauschen des Ausgangsgeräts (offener Kollektor) an den Klemmen „DO“ und „-“ wird es empfohlen, Verbindungsleitungen mit einer Länge von maximal 30 m zu verwenden oder Impulsrauschschutzgeräte auf der Gleichstromleitung zu installieren.

Die Diode VD1 soll so nah wie möglich an den Anschlüssen der Relaispule liegen. Diodenparameter werden nach den Regeln ausgewählt:

- die Sperrspannung der Diode muss mindestens 1,3U betragen;
- der Vorwärtsdiodenstrom muss mindestens $1,3I_{R1}$ (1,3 des Relaispulenstroms) betragen.

10. Indikatoren und Steuerung

Auf der Vorderseite befindet sich eine vierstellige Sieben-Segment-Digitalanzeige, die die Messwerte, Alarme und Parameter des Gerätes darstellt. Segmente der Anzeige können in einer der folgenden Farben leuchten (siehe Abschnitt 13):

- grün;
- rot;
- gelb.

 


Abb. 7 Steuertasten

Tabelle 4 Funktionen der Tasten

Taste	Beschreibung
M+	Drücken Sie 3 Sek. lang, um das Servicemenü zu öffnen
oder	<ul style="list-style-type: none"> • Parameterauswahl; • Parameteränderung Wenn Sie die Taste gedrückt halten, erhöht sich die Geschwindigkeit der Änderung

Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich der Micro-USB-Anschluss.

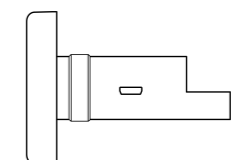


Abb. 8 Micro-USB-Anschluss

11. Fehleranzeige und -behebung

Wenn die Istwerte des Gerätes nicht mit den Sollwerten übereinstimmen, soll Folgendes überprüft werden:

- Funktionsfähigkeit des Gerätes und Kommunikationsleitungen
- Sensoranschluss;
- Einstellungen der Skalierungsparameter ($d \bar{C} L 0$ und $d \bar{C} H C$).

Tabelle 5 Fehleranzeige und -behebung

Anzeige	Beschreibung	Behebung
HHHH	Der Messwert überschreitet den zulässigen Grenzwert	Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Sensorkode und den Messwert
LLLL	Der Messwert unterschreitet den zulässigen Grenzwert	Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Sensorkode und den Messwert
H \bar{C}	Der berechnete Wert überschreitet den maximal möglichen positiven Wert, der in der 4-stelligen Anzeige dargestellt werden kann	Stellen Sie den Parameter $d \bar{P} L$ neu ein

L_0	Der berechnete Wert unterschreitet den maximal möglichen negativen Wert, der in der 4-stelligen Anzeige dargestellt werden kann	
$I-H$	Sensorbruch	Überprüfen Sie das Kabel. Sollte das Kabel nicht gebrochen sein und die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt sein, kontaktieren Sie das akYtec Servicepersonal
$Er.[]$	Ausfall des Vergleichsstellensensors (CJS)	akYtec Servicepersonal kontaktieren

12. Hauptmenü

Tabelle 6 Hauptmenü

Anzeige	Beschreibung	Zulässiger Wert	Werkseinstellungen
$\bar{c}.n.t$	Eingangssignal	siehe Abschnitt 6	4...20 mA
$t.d$	Zeitkonstante des Digitalfilters	0...10 Sek	0
$59.r.t$	Quadratwurzel-Funktion (für U-Signale)	on/off	off
$d.c.L_0$	Untere Sollwertgrenze (für I / U-Signale)	-1999...9999	0
$d.c.H_0$	Obere Messgrenze (für I / U-Signale)	-1999...9999	100
$d.p.t$	Dezimalpunktposition	auto	---
$\bar{z}.u.z$	RTD-Anschluss: 2-Draht oder 3-Draht	$\bar{z}.L_n$ $\bar{z}.L_n$	$\bar{z}.L_n$
$\bar{c}.o.r.r$	Offset-Korrektur des gemessenen Eingangswertes	-1999 ...9999	0
$\bar{c}.n.t$	Regelfunktion: AUS / Heizung / Kühlung / Alarm innerhalb Grenzen (Π) / Alarm außerhalb Grenzen (U) (siehe Abb. 10)	off/HEAT/ Cool/HEAT	U
$SP.L_0$	Untere Sollwertgrenze	-1999...9999	0
$SP.H_0$	Obere Sollwertgrenze	-1999...9999	30
$R.H.Y.S$	Hysterese: Bei "Alarm innerhalb Grenzen (Π)" oder "Alarm außerhalb Grenzen (U)" blockiert die Hysterese den Betrieb der Ausgabereinheit bei geringfügigen Schwankungen an der Grenze von SP.Lo und SP.Hi. Parameter wird nicht angezeigt, wenn $\bar{c}.n.t = \text{off/HEAT/Cool}$	0...9999	0
$d.c.S.h$	Offset der Kenndaten	-1999 ...9999	0
$o.u.t.E$	Zustand des Ausgang bei Sensorausfall	on/off	off
$d.f.n.l$	Blinkfunktion der Anzeige	on/off	off
$\bar{z}.o.n.1$	Grenze für Änderung der Anzeigenfarben	-1999...9999	0
$\bar{z}.o.n.2$			50
$\bar{z}.o.n.3$			80
$\bar{z}.o.n.4$			100
$\bar{z}.o.n.5$			100
$\bar{c}.o.l.1$	Farbe der Anzeigezone	$\bar{c}.r.r.r.Ed/YEL$	$\bar{c}.r.r.n$
$\bar{c}.o.l.2$			YEL
$\bar{c}.o.l.3$			rEd
$\bar{c}.o.l.4$			rEd
$\bar{c}.o.l.d$	Grundlegende Anzeigefarbe außerhalb der Farbzonen	$\bar{c}.r.r.r.Ed/YEL$	$\bar{c}.r.r.n$
$b.r.r$	Helligkeitswert der roten Farbe*	0...100	100
$b.r.G$	Helligkeitswert der grünen Farbe*	0...100	100
$b.r.Y$	Helligkeitswert der gelben Farbe*	0...100	100
$b.l.Y.r$	Verhältnis von Rot und Grün in gelber Farbe*	0...100	100

HINWEIS
* Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ändert sich der Parameter nicht.

13. Alarm-Einstellungen

Farbanzeigemodus
Durch Einstellen der Zon. n und COL. n- Parameter wird der Farbmodus für den Indikatorbetrieb abhängig vom Eingabewert eingestellt. Aufnahmen von Zon.n-Parametern muss sequentiell vom kleinsten zum größten durchgeführt werden.



Zon.1 = 50.0; Zon.2 = 80.0; Zon.3 = 100.0; CoL.1 = YELL; CoL.2 = rEd; CoL.d=Gm
Abb. 9 Änderung der Anzeigenfarbe

Alarm-Logik
Das Ausgabegerät kann zur Steuerung oder Alarmanzeige dienen. Alarm-Logik kann im Parameter Cnt (siehe Tabelle 6) gemäß der Abb. 10 ausgewählt werden.

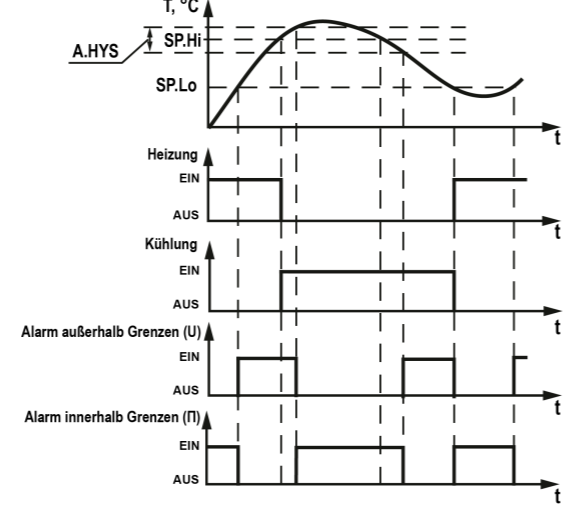


Abb. 10 Alarm-Logik des Ausgabegerätes

14. Service-Menü

Tabelle 7 Service-Menü

Anzeige	Beschreibung
$d.E.u.t$	Gerätetyp
$u.E.r.F$	Firmware-Version
$\bar{c}.J.S.E$	Ein-/Ausschalten von dem Vergleichsstellensensor (CJS)
$d.r.S.t$	Wiederherstellung der Werkseinstellungen: Aktueller Status: 0 Bei Einrichten auf 1 werden alle Einstellungen auf Standardeinstellungen geschaltet und das Gerät startet neu

15. Konfiguration mit akYtec Tool Pro

Das Gerät kann über akYtec Tool Pro konfiguriert werden. So verbinden Sie das Gerät mit akYtec Tool Pro:
1. Schließen Sie das Gerät an PC über USB-microUSB-Kabel an.
2. Starten Sie akYtec Tool Pro..
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Geräte hinzufügen**.
4. Im DropDown-Menü **Schnittstelle** im Menüpunkt **Netzwerkparameter** wählen Sie den COM-Port aus, der dem Gerät zugewiesen ist. Die Portnummer und der Name können im Windows-Geräte-Manager überprüft werden.

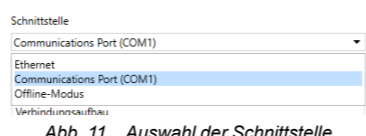


Abb. 11 Auswahl der Schnittstelle

5. Im DropDown-Menü **Protokoll** wählen Sie **Modbus RTU**.

 


Abb. 12 Protokollauswahl

6. Im DropDown-Menü **Geräte** wählen Sie das passende Gerät in der Kategorie **Messgeräte**.

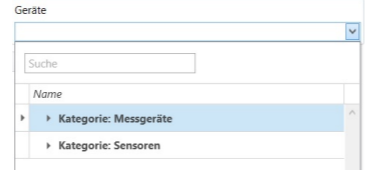


Abb. 13 Geräteauswahl

7. Wenn das Gerät zum ersten Mal angeschlossen wird, wählen Sie den Menüpunkt **Manuell** in **Verbindungsaufbau** aus und legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

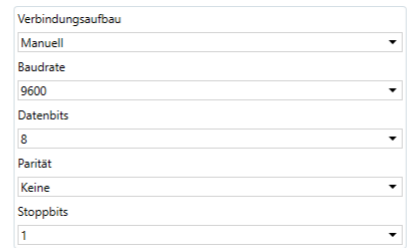


Abb. 14 Verbindungsaufbau

- 8. Wählen Sie **Gerät finden** aus.
- 9. Geben Sie die Adresse des angeschlossenen Gerätes an (standardmäßig — 16).

HINWEIS
Das Gerät ist unter die Adressen von 1 bis 255 erreichbar.

- 10. Klicken Sie auf die Taste **Suchen**. Im Fenster wird das Gerät mit der angegebenen Adresse angezeigt.
- 11. Wählen Sie das Gerät aus (ankreuzen) und klicken Sie auf die Taste **OK**.

Weitere Informationen zum Anschließen und Arbeiten mit den Geräten finden Sie in der akYtec Tool Pro Hilfe. Drücken Sie die Taste **F1**, um die Hilfe in der Software aufzurufen.

16. Wartung

Bei der Durchführung der Wartung sind die Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

WARNUNG
Schalten Sie die Stromversorgung vor den Wartungsarbeiten ab.

- Die Wartung umfasst:
- Reinigung des Gehäuses und der Klemmleisten vom Staub, Schmutz und Fremdkörper
 - Überprüfung der Gerätebefestigung
 - Überprüfung der elektrischen Anschlüsse (Verbindungsleitungen, Anschlussklemmen, keine mechanischen Beschädigungen)

ACHTUNG
Das Gerät sollte nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungshaltige Reinigungsmittel.

17. Transport und Lagerung

Verpacken Sie das Gerät so, dass es für die Lagerung und den Transport sicher gegen Stöße geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.
Wird das Gerät nicht unmittelbar nach der Anlieferung in Betrieb genommen, muss es sorgfältig an einer geschützten Stelle gelagert werden. Es darf kein chemisch aktiver Stoff in der Luft vorhanden sein.
Die Umgebungsbedingungen müssen bei Transport und Lagerung berücksichtigt werden.

HINWEIS
Das Gerät könnte beim Transport beschädigt worden sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und auf Vollständigkeit! Melden Sie festgestellte Transportschäden unverzüglich dem Spediteur und akYtec GmbH!

18. Lieferumfang

ITP17 Universale Prozessanzeige	1 Stk.
Bedienungsanleitung	1 Stk.
Satz von Befestigungselementen	1 Stk.

HINWEIS
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Ergänzungen des Lieferumfangs vorzunehmen.